

MOLENSTICHTING HUNSINGO EN OMSTREKEN.

Technisch verslag molen Wilhelmina.

Toestand per 31-12-1982.

87  
180

1. De Kap.

Voorlopig zelf  
bijhouden.

Doornbosch.

Onderhoud  
+ f 500,-.

Gewoon onderhoud.

P

- a. Hier en daar komt water naar binnen. Met storm/sneeuw zal dit erger worden. De open naden zullen moeten worden gekit.
- b. De balk ter ondersteuning van het wolfsdak staat met grote ruimte op het achterkeuvelens.
- c. De halsteen is van hout. Niet bekend is of er nog een lagering aanwezig is. De as is mijns inziens te ver omsloten. Dit kan de oorzaak zijn van het moeilijk lopen van de molen. Vervanging door een blauwe steen verdient aanbeveling.
- d. De hanetree is te vaak doorgespijkerd en zit nog los. Een gevaarlijke situatie vooral bij een draaiende molen.
- e. De luiken aan de achterzijde hebben een slechte sluiting.

2. De tussenzolder.

Vermeeren stelt  
riemvet beschikbaar.

Onderhoud.

- a. De riem van het luiwerk slaat bij een iets zwaardere belasting door. Twee zakken graan kunnen niet worden getrokken. Of verder innemen helpt is twijfelachtig. Het hout van de raderen is te glad. Of dit hout moet worden geruwd, of de riem moet worden vervangen door één van ruwer materiaal.
- b. Het touw van het luiwerk is oud. Vervanging over niet te lange tijd is nodig.

3. De Steenzolder.

Onderhoud.

Onderhoud.

Doornbosch.

Doornbosch.

- a. Het touwwerk voor het steenlichten etc. is veel te krap afgesneden. Na enkele keren de kuip verwijderd te hebben zal nieuw touw nodig zijn.
- b. De kuipdeksel van de blauwe steen is volledig vergaan. Vervanging is nodig.
- c. De nieuwe kuip van de nieuwe kunststeen is getimmerd op oud vermolmd hout. Vervanging is nodig.
- d. De veldkruisen in 3 velden zijn dermate slecht ingebracht dat overall ruimte zit. Een hout op hout verbinding komt nauwelijks voor. Aangezien kruisen dienen voor het verband in de molen zijn hiermee ernstige problemen te verwachten. Eén veldkruis is volledig verzaagd. Het had net zo goed niet aangebracht kunnen worden. Het geheel was verborgen achter een plankje.
- e. Het kistraam westzijde lekt.

4. De stellingzolder.

Onderhoud.

Onderhoud.

Pik.

- a. Het regenwater stroomt via de deuren westzijde naar binnen. Twee zolders lager ligt nog water.
- b. Aanbrengen van een hek rond de trap is nodig ter voorkoming van ongelukken.
- c. Een touw als leuning naar de verdieping beneden ontbreekt.

- Onderhoud. d. De trap naar de lagere zolder moet worden gerepareerd. Verschillende treden zijn niet betrouwbaar.
- Doornbosch. e. Stenen waar de vloer op rust zitten op diverse plaatsen los.

5. Zolder 3.

- Onderhoud. a. Voor deze en de lagere zolders geldt dat de klaramen niet afsluitbaar zijn. Het touw ontbreekt alsmede de bevestigingspunten. Bovendien sluiten ze niet volledig waardoor er kieren van 1 à 2 cm open blijven.
- Vermeeren. b. De motor moet worden gecontroleerd en mogelijk weer aangesloten.
- c. De koekenbreek machine staat hier erg doelloos. Hiervoor moet iets worden bedacht.  
De mengketel is mogelijk nog te gebruiken. Deze moet echter wel worden gecontroleerd.
- Doornbosch. d. Ook op deze zolder zijn stenen in de muur, op vloerhoogte, afwezig.

6. Zolder 2.

- Doornbosch. a. De ondersteuning van de vloerbalken is slecht. Plankjes op plankjes, vaak te klein, of volledig afwezig. Zelfs werd een baksteen met cement aangetroffen als steunpunt.

7. Zolder 1.

- Vermeeren; overigens onderhoud. a. De schudzeef lijkt bruikbaar. De zeven zijn dit niet. De motor moet worden gecontroleerd.

8. Begane grond.

- Vermeeren. a. De elektrische leiding naar de burens moet worden verbeterd d.m.v. een grondkabel.
- Vermeeren. b. De meterkast moet opnieuw worden opgebouwd.
- Vermeeren. c. Overleg met het G.E.B. voor een normale aansluiting is aan te bevelen.
- Onderhoud. d. De kleine toegangsdeur kan niet open blijven staan met regen. Het water van de stelling stroomt naar binnen. Dit wordt veroorzaakt door het aanbrengen van dakleer op de stelling. Er moet een luifel boven de deur komen.
- Pik. e. Het traptouw is gebroken en moet worden vervangen.

9. De wiken.

- Doornbosch (in overleg met Bremer?). a. De zelfzwichting lijkt nergens op. Niets zwicht zelf. De remkleppen blijven zelfs gedeeltelijk dicht staan. Bij harde wind gaan de kleppen bij hoge snelheid eerder dicht i.p.v. open! De oorzaak moet mogelijk in de hefboomen achter gezocht worden.
- Doornbosch. b. Bordveren moeten worden vervangen.



10. De buitenkant.

Aangebracht door fa. De Boer, Rottum; garantie? Is overigens kwestie voor Doornbosch. Zijn de muren vóór de behandeling wel voldoende geruwd?

- a. Het pleisterwerk boven de kleine deur laat los. Op de tweede zolder is het muurwerk westzijde vochtig. Dit moet gecontroleerd worden. Totale controle van de hechting van het pleisterwerk nodig i.v.m. de garantie.

*Waarvoor? Goedde*

11. Bliksembeveiliging.

Vermeeren; zo snel mogelijk controleren.

- a. De klem was los van de kabel. Waar is het rapport van de bliksembeveiligingscontrole?

12. Het terrein.

Kadastrale tekening opsturen aan Pik + akte.

- a. Onduidelijk is wat eigendom is van de Molenstichting en wat van de garagehouder. Gaarne inzage kadastertekening. Wie onderhoudt het verharde stuk dat mogelijkwijs mandelig is  
b. de bomen vormen een absolute belemmering voor het malen met de molen.

Waarom briefje aan B & W Groningen.

Algemeen.

De molen draait erg zwaar. Pas bij windkracht 6 is er behoorlijk te malen en dit ligt niet alleen aan de bomen. Op zolder twee werd een kamer, toilet en demonstratieruimte afgescheiden. Het is de bedoeling hier foto's op te hangen en gelegenheid tot vertonen van dia's te krijgen. Dit als instructie voor en toelichting van groepen bezoekers. Stroom werd aangelegd in de gehele molen. Tevens werd de molen geheel opgeruimd. Het was droevig in wat voor toestand de restaurateurs hem achterlieten. Touw voor trapleuningen is aangeschaft. Plannen voor verdere reparatie zijn aanwezig. Dankzij de steun van de heer Vermeeren kon het licht worden aangelegd. De rest heb ik zelf betaald, hetgeen beperkingen oplegt aan mijn investeringen in de molen van het komende jaar. Een begin werd gemaakt met de productie van volkorenmeel en de verkoop. Met deze verkoop zal op de lange duur het onderhoud moeten worden bestreden.

Nader voorstel Pik.

In dit verband is de aanschaf van een kleine buil een grote wens. Als de motor op zolder drie goed is kan hij hierop worden aangesloten. Op dagen van windstilte kan dan worden gebuild, en is er toch voor bezoekers wat te zien.

Groningen, 5 januari 1983.

Dr Pik.

- Het vorenstaande zal worden besproken met Doornbosch op 24 maart 1983 om 08.30 uur in het waterschapshuis te Onderdendam. (Aanwezig: Clevering, Pik, Jongsma, Vermeeren, Doornbosch en Van der Molen). Vooraf zal Vermeeren de molen op vorenstaande punten voorzoveel betrekking hebbende op aannemer Doornbosch met ir Hoornborg doorlopen.