


Rijksdienst voor de Monumentenzorg

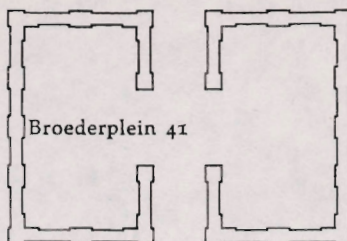

postbus 1001 | 3700 BA Zeist
telefoon 03404 | 28 122

Toegez. door
dhr. Dijkstra, Mon.Z.

Het Waterschap Reiderzijlvest
Hoofdweg 2
9698 ZG WEDDE.

nummer
bericht op

U 98.995

Zeist, 12 JULI 1983

onderwerp

Poldermolen te
Wedderveer
(gem. Bellingwedde).

Hierbij doe ik U toekomen een rapport betreffende de staat van onderhoud waarin de poldermolen te Wedderveer zich bevindt. Dit rapport werd samengesteld in overleg met Uw Technische Dienst en de Groninger Molencommissie door de heer Heijdra van mijn Dienst.

Geconstateerd werd dat door de aanleg van een aantal kunstwerken ten behoeve van de nieuw aangelegde verkeersweg de verbinding tussen de molen en de Westerwoldse A, het zogenaamde voorwaterloop met duiker onder de molenweg door, is verwijderd. Overleg hierover heeft voor zover mij bekend nimmer plaatsgevonden.

Tevens werd vastgesteld dat door de verlaging van het polderpeil (circa 80 cm.) de opmaalfunctie van de molen onmogelijk gemaakt is.

De molen verdient tevens een grondige onderhoudsbeurt, waarbij het gehele wickenkruis dient te worden vernieuwd. Ook het staartwerk met de spruiten en het achterkeuvelens moet worden vervangen.

Het gehele rietdak op de kap en het achtkant is versleten. Vernieuwing hiervan inclusief de vorst en rietborden is noodzakelijk.

De molen dient hoognodig een verf- en teerbeurt te ondergaan, zodat het hout- en ijzerwerk weer de nodige bescherming krijgt.

Diverse onderdelen, zoals de betimmering van het voorkeuvelens, toegangsdeuren, ramen en rietkasten, dienen te worden gerepareerd.

De bliksemafleider dient te worden gecontroleerd. Tevens dient een ruime post voor onvoorziene werkzaamheden in het restauratieplan te worden opgenomen.

In verband met de slechte onderhoudstoestand van de molen en om het gevaar van afwaaiende onderdelen te voorkomen dienen vooruitlopend op het algemeen herstel de roeden te worden ontdaan van de kleppen, zodat de wind minder vat krijgt op het wickenkruis.

Provinciale Molencommissie

503 M 127

Slech
2278

19

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Bladzijde

2

Nummer

U-98.995

Om de molen als B.W.O.-molen te kunnen laten functioneren dient de schroef te worden vernieuwd en aangepast te worden aan het verlaagde peil. Daartoe dient het ~~tastpunt~~ van de schroef te worden verlaagd en de schroef met de schroeflak te worden aangepast aan het nieuwe polderpeil. De verstoorde uitwatering naar de Westerwoldse A dient te worden hersteld.

De Directeur Restauratiezaken van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
voor deze,
het Hoofd van het district Noord-Oost,

(H.Th.D. Dijkstra).