


Rijksdienst voor de Monumentenzorg

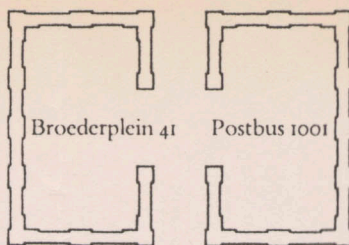

3700 BA Zeist telefoon 03404 - 83211

INGEKOMEN 7 AUG. 1989

Kwaliteitsonderzoek betreffende de molen Joeswerd te Ferwerd in de gemeente Ezinge.

Het onderzoek werd ingesteld door J.A. Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg d.d. 14 juni 1989, op verzoek van molenaar R. Wassens en heeft betrekking op de volgende zaken.

Het achtkant is dubbelkleeds met hout afgedekt en geeft onder bepaalde weersomstandigheden, op diverse plaatsen veel lekkage. Het een en andere is sterk afhankelijk van windkracht en windrichting.

Men heeft al getracht de naden af te kitten, maar mede door het krimpen en zwellen van het hout is dit nog steeds geen afdoende oplossing. De beste oplossing zal in dit geval zijn:

de tengels van het dak afnemen, daarna het achtkant afplakken met derbygum in een dubbele dekking.

Het kan in overweging worden genomen om daarna de tengels weer aan te brengen, zodat visueel niets of bijna niets veranderd zal zijn. Het oppervlak van het achtkant is ± 180 m².

De lange spruit ziet er vreselijk rabberig uit, omdat het spinhout is weggerot.

Het verdient aanbeveling de lange spruit ook in het meerjarenprogramma op te nemen en hem te vervangen in Bilinga.

De afmetingen zijn zw. x .. cm., lang ... m.

De overige aandachtspunten dienen in het jaarlijks onderhoud te worden uitgevoerd.

Beste Antoinette,

Het bovenstaande ter kennis.

*De aanbouw aan de molen
(pakhuisruimte) is begonnen.*

Met hartelijke groet, B. G.