




INSPECTIE RAPPORT betreffende

MOLEN....De Korenbloem..... gelegen te.. Vriescheloo.....
GEMEENTE..Bellingwâlde.....
EIGENAAR..Gemeente..Bellingwâlde..... adres:..... Hoofdweg 158, Bellingwolde.....
DATUM INSPECTIE.. 10 oktober 1983.....

Punten waarop inspectie betrekking heeft gehad

Inwendige inspectie

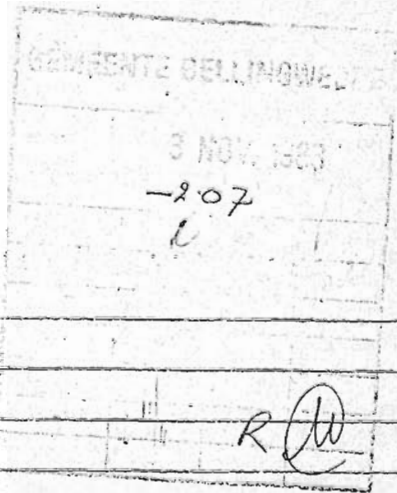

- K a p
- Voeghouten De voeghouten zijn goed.
- Windpeluw Eikenhout goed.
- Langespruit Grenenhout goed. In de loodbekleding van de lange en korte spruit is scheurvorming waargenomen.
- IJzerbalk Lange spruit is tevens ijzerbalk. Goed.
- Penbalk Eikenhout goed.
- Korte spruit Eikenhout goed.
- Voorkeuvelens Van het voorheuvelens zijn diverse gedeelten klee dhout ingerot.
- Keer- en weerstijl Keer, weer in hoekstijlen goed.
- Hoekstijlen*
- Achterkeuvelens Goed.
- Hoek- en raamstijlen* De eikenhoutenhoekstijlen zijn goed.
- Spantring Eikenhout goed.
- Roosterhouten Van een goede kwaliteit.
- Gordingen Eikenhout goed.
- Spanten Eikenhout goed.

G a a n d e w e r k e n i n d e k a p .

Bovenas	Gietijzeren bovenas goed.
Halslager	Goed.
Penlager	Goed.
Bovenwiel	Niet goed. velgen slecht, zijn vermolmd. Een gedeelte kruisarm stuk. Boshout in spiegel verwrongen.
Teruglooppal	De pal is goed maar loopt aan op bovenwiel.
Kammen bovenwiel en smering	Negen stuks kammen finaal afgebroken. De smering is goed.
Bovenbonkelaar of schijfloop	Goed. Smering-kammen niet goed.
Kruiwerk en smering	
Vang	Niet goed. Vangbalk versteken. Balastbak geheel stuk. Vangstukken goed.
Vangtrommel of stok	Goed.
Vangtouw of vangketting	Goed.
Poortslot + slotplaat en poortstokken	Niet goed. Poortslot ligt uitelkaar, delen slingeren rond. Poortstokken niet aanwezig.
L u i z o l d e r	
Vloer	Smeer en luizoldervloeren goed.
Trap	Goed.
Koningsspil	Grenehout goed.
Luitafel of bonkelaar	Goed.
Sleepwiel of varkenswiel	redelijk
Luias en gaffelwiel	Belegstukken van de luias niet best meer.
Omlooptouw	Redelijk goed.

Bediening luiwerk Functioneert niet meer.

Steenzolder = tevens maalzolder

Vloer Goed.

Trap Goed.

Spoorwiel Plooiën aangetast door houtworm overigens goed.

Onderlager konings-
spil Goed.

Oplegging draagbalk Goed.

Kammen en dammen
spoorwiel Redelijk goed.

Steenrondsels Goed.

Staven De staven zien er goed uit.

Spillen en wiggen De steenspil en de wiggen zijn goed.

Staakijzers en
tappen Goed.

Rijnen Goed.

Taatspotten en
smering Taatspotten goed.
Worden gesmeerd met vet; geen raapolie.

Bok Zakkenbok niet aanwezig.

Molenstenen Onder en boven = is ligger en maalsteen, goed.

Steenringen Goed.

Kuipen Vernieuwd, goed.

Schuddebak Geheel nieuw goed.

Kuipdeksels Vernieuwd goed.

Kaarbomen Nieuw en goed.

Lui: Oker

Kaar	Nieuw, goed.
Schoe	Nieuw en goed.
Steenkraan met wormschroef en beugels	Steenkraan goed. Wormschroef en beugels liggen op maat zolder.
Takelblok	Electrisch.
M a a l - o f s t e l l i n g z o l d e r .	
Vloer	Goed.
Trap	Goed.
Pasbalk met kussen	Goed, taatspot staat droog.
Paard	Goed.
Ligtewerk	Goed.
Ligtboom	Goed.
Ligstok of -touw	Goed,
Meelpijp	Goed.
Meelbak	Goed.
Regulateur	Niet van toepassing.
Tussenvloer	Niet van toepassing.
Vloer	Zonder gebreken.
Trap	Goed.

Bevindingen inwendige inspectie:

S t a a r t

Lange spruitbalk

Goed.

Korte spruitbalk

Goed.

Lange schoren

Rechter- en linker lange sporen aan bovenzijde bingerot.

Korte schoren

Zijn goed.

Staartbalk

Is in zijn geheel nog goed.

Kruihaspel of lier

Redelijk goed. Roestend ijzerwerk.

Krui en bezetketting

Goed.

Kruipalen

Niet van toepassing.

W i e k e n k r u i s

Roeden

Ijzeren roeden, gaan door het ontbreken van een goede verflaag zwaar inroesten.

Heklatten

Van alle roeden redelijk goed.

Wiggen en keerklossen

Zonder gebreken.

Voorzomen

Goed.

Zeilarmen en klampen

Zonder gebreken.

Molenzeylen

Redelijk. Zijn + 40 cm te kort.

Remklep-systemen

Niet van toepassing.

Kettingen

Dunne schakels o.i. te licht.

Bevindingen inspectie staart en wiekenkruis:

Over het geheel tedelijk goed. Schilderwerk moet nodig aangevat worden.

Schoren	De stellingschoren zijn goed.
Standvinkén	Goed.
Buitensluiting	Ziet er nog goed uit.
Binnen en onder- sluiting	Goed.
Liggers	Zijn van een goede kwaliteit.
Vakken	Stellingvloer planken goed.
Leuning	Redelijk goed. Het verfwerk dient nodig bijgewerkt te worden.
Verankering	Goed.
Kruipalen	Niet van toepassing.
M o l e n r o m p + a c h t k a n t	
A c h t k a n t s t i j l e n	
Deuren/luiken en ramen	De toegangsdeuren zijn goed. De luiken zijn goed. Het verfwerk gaat bladderen.
Ondertafelement	Van een goede kwaliteit.
Boventafelement	Eveneens goed.
Veldkruizen	Zonder gebreken.
Kistramen	De kistramen zijn goed. Het verfwerk gaat bladderen.
Raamkozijnen en deurkozijnen	Raamkozijnen gietijzer gaan iets roesten.
Stellingdeuren	De stellingdeuren zijn zonder gebreken.
Toegangsdeuren	Zijn goed.
Kapbedekking	De dakleerbedekking vertoont scheurvorming en op enkele plaatsen is lekkage waargenomen. De molsplank gaat door het ontbreken van verfwerk inrotten.

Rieten achterkant Riet n.v.t. Verticaal plankhout met dakleerbedekking.
Het dakleer moet opnieuw gespijkerd en geteerd worden.

Metselwerk De metsel- en voegwerken van de buitenmuren zijn goed.

Potdeksel of rabat- Niet van toepassing.
werk

A l g e m e e n

Bliksembeveiliging Voor zover de uiterlijke toestand goed wordt de beveiliging
regelmatig doorgemeten.

Bevindingen inspectie romp, stelling, molenberg:

De buitenschilderwerken gaan aandacht vragen, dit geldt vooral voor de roeden. In alle houtwerken van de molen is actieve houtworm waargenomen. Een goede bestruijing is aanbevelelswaard.

Gezien de tekortkomingen in de bovenkap, en met name de enige niet meer aanwezige kammen in het bovenwiel, de verschuiving van de vangstukken, het vervroegen boshout in de spiegel, de beschadigde plooiën in de kruisarm, het ontwrichte slot, de verzakte vangbalk en de kapotte balastkist etc., is het onverwijld instellen van een draaiverbod aanbevelenswaard.

De rapporteur:

G. Bijsterveld.

Aanvang inspectie: 10.30 uur

Einde inspectie: 16.00 uur

Totaal manuren: $2 \times 5\frac{1}{2} = 11$ manuren